

sono dilazionate a tempo più opportuno le spese indicate come sopra dal Tecnico pel cambio della caldaia pel riscaldamento, come pure per la riforma dell'impianto relativo, e per la dotazione dei bagni negli appartamenti signorili.

11°) Il vasto fabbricato in Firenze costituente il così detto "Isolato di Via Roma", nella verifica fatta dall'ingegnere di Finanza dopo l'assegnazione al nostro Istituto, fu riconosciuto in soddisfacenti condizioni di stabilità, avendo accertato che le non gravi lesioni che si riscontrano in qualche punto dei muri perimetrali non sono pericolose come non lo sono le lievi lesioni interne nei soletti di alcuni ambienti, originate dalle demolizioni di alcuni scoltellati e tramezzi che servivano di appoggio intermedio alle travi.

Il Tecnico rilevò che la piccola manutenzione ordinaria è stata sufficientemente curata; ma consigliò la rifazione di alcuni pavimenti in cattivo stato, una più razionale manutenzione delle grandi tettoie a vetri, la sostituzione di nuove reti metalliche di protezione a quelle attuali in cattivo stato e mal collocate, e la verniciatura degli infissi esterni ed interni. Riconobbe il cattivo stato dei quattro prospetti del fabbricato sulle vie avendo constatato che tutte le decorazioni esterne, e cioè cornicione di coronamento, cornici di ripiano, timpani e decorazioni delle finestre e dei balconi, bugnatura agli angoli del fabbricato, vennero eseguite con materiale difettoso e non idoneo, consistente in calce, sabbia e laterizi, non resistente all'azione degli agenti atmosferici ed in continuo disgregamento; così che non